

LIST DOCK, MESIN CAMARA NUSANTARA 4 2026

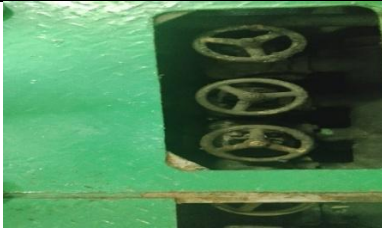
NO	NAMA	Dikerjakan	FOTO	KETERANGAN
1	TOP OVERHAUL ME KIRI&KANAN	docking		RUNING HOURS ME P/S NOVEMBER 2023 –JULI 2026 = RH 11.447,5 - Untuk dilakukan top overhaul - Maintenance injection
2	REPAIR GOVERNUR ME KANAN&KIRI	BENGKEL		. CHECK/SERVIS
3	SERVICE TURBO ME KIRI&KANAN	Bengkel darat		MAINTENANCE - Turbo p/s mutar berat - Ada kebocoran lo - Pergantian baru 1 unit rumah keong turbo ME s - Repaire bengkel
4	CHECK NOZEL INJECTOR ME KIRI&KANAN	Crew kapal	*pengadaan 1 unit test pump *pengadaan nozzle 6 pcs ,sesuai part : [140695-53000]	CHECK PRESSURE/PENGABUTAN
5	GANTI BARU ZINC ANODE COOLER	Crew kapal	Pengadaan baru	HABIS
6	GANTI BARU TEMPERATURE GAS BUANG ME KIRI&KANAN	Crew kapal		RUSAK,SUHU TIDAK DAPAT TERDETEKSI - Pengadaan baru - Index 600 / 800 celcius

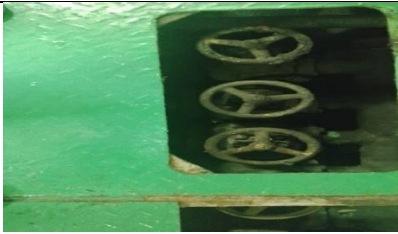
7	PERBAIKI HAND PUMP BBM ME KIRI&KANAN	Crew kapal		LEMAH Untuk di cek kembali spring dan pelor valeb nya
8	PEMBERSIHAN PIPA SIRKULASI OLI ME KANAN&KIRI	Crew kapal pengadaan safety belt		BUNTU Di Repaire dan dilihat titik buntunya
9	PERBAIKAN CEROBONG ASAP AE 1	Docking		BOCOR *flange /tabung atas untuk di cek dan dilakukan pekerjaan
10	PERGANTIAN/PENGADAAN VALVE BARU FRESH WATER	Docking		RUSAK/MACET - Di Repair - bila tidak bisa Ganti baru - Globe valve UME [SK50]
11	REPAIR PIPA – PIPA R AKOMODASI & KAMAR ABK	<u>Docking di bantu crew kapal</u>		BOCOR Untuk di cari Titik kebocoran buka plafon
12	BUKA,PERBAIKI/GANTI PIPA SW ME KANAN&KIRI ,SW EMG ME KIRI&KANAN	Docking		KROPOS - Di bantu crew kapal untuk Titik – Titik yang korosi - Pengadaan pipa ScH 80 - Uk = 2,5 INC

13	BUKA,PERBAIKI/GANTI PIPA SW 1COOLER GEARBOX ME KIRI&KANAN	Docking		BOCOR/KROPOS Pengadaan Pipa SCH 80 = 1.1/4 INC
14	GANTI RAMES PACKING AS PROPELLER ME KIRI&KANAN	Docking		REMBES TERLALU BANYAK • Ukuran menyesuaikan di kapal
15	BUKA DAN CHECK PANEL BOX ME KIRI&KANAN	Electrision		ERROR,LAYAR DISPLAY TIDAK TERBACA
16	SKIR VALVE STRAINER SW ME KANAN&KIRI	Docking		LOST • Repair dock • Bila tidak bisa di repaire Ganti baru • Type gate valve [5k50 fo]
17	PERBAIKAN CONTROL UNIT ME KIRI&KANAN	Electrision		ERROR/RUSAK • Kadang eror
18	PERBAIKAN TROTOL HANDLE ME KIRI&KANAN	Electrision		ERROR

19	PENGADAAN CORE INTERCOOLER ME KANAN & KIRI	Docking		RUSAK/BUNTU • Repaire ada pipa bocor / pengadaan baru
20	PELUBANGAN GADING 2X STERN TUBE PROPELLER ME KIRI&KANAN	Dock		AIR GOT TIDAK DAPAT MENGALIR • Buat lubang baru untuk sirkulasi air Got kamar mesin
21	PERBAIKAN SEA CHEST/HIGH CHEST ME KIRI&KANAN	Dock		TIDAK KEDAP • Repair
22	PERGANTIAN KRAN VALVE SEA CHEST/HIGH CASH P/S	Dock		RUSAK/TIDAK KEDAP • Repair/ pengadaan Baru • Rusak / kropos
23	REPAIR KRAN SW PENDINGIN ME KIRI&KANAN	Dock		MACET • Repair • Bila tidak bisa di repair Ganti baru • Type Gate valve [5K55 FG H1618]
24	OVERHAUL AE 1 2 3	Docking	• Untuk dilakukan top overhaul	RUNING HOURSH NOVEMBER 2023 – JULI 2026 • AE I = RH 8.620 • AE II = RH. 7.360 • AE III = RH 6.316

25	TEST PRES INJECTOR AE 1 2 3	Crew / Maintenance	maintenance	Butuh test pump
26	PENGADAAN BARU MECHANICAL SEAL SW AE 1 2 3	CREW		BOCOR/REMBES - Pengadaan baru 3 pcs - mechanical seal . TYPE ; SEAL 33186
27	BUKA,PERBAIKI/GANTI PIPA IN & OUT SW AE 1 2 3	Dock		BOCOR/KROPOS Ukuran pipa kebutuhan di cek lapangan
28	PENGADAAN BARU,STRAINER/SARINGAN STRAINER AE 1 2 3	Dock		RUSAK/KROPOS - Di cek lapangan kondisi dan unit - Filter strainer
29	SERVICE ALTERNATOR AE 1 2 3	Electrision		RUSAK/TIDAK BERFUNGSI
30	PERBAIKAN MESIN EMERGENCY GENERATOR	Technik/eleck		RUSAK Emergency generator bunyi hunting durasi 5/10 menit engine mati
31	REPAIR POMPA FRES WATER	Bengkel		RUSAK Repair

32	GANTI PIPA HYDROLIK KEMUDI	Dock		REMBES/KEROPOS Ukuran pipa sesuaikan di kapal
33	REPAIR TANK HYDROPHORE/SPRINKLER	Dock		TIDAK ADA TEKANAN Kendala di pengisian angin
34	PENGADAAN POMPA SW HYDROPHORE	Siperkapal		RUSAK - Pergantian baru tipe dan model sesuaikan di kapal - TYPE ; YU 112M-2 - TOTAL ; 2PCS
35	BUKA, PERBAIKI POMPA EMERGENCY FIRE PUMP	Docking		POMPA MACET/TIDAK ADA TEKANAN Pompa bisa running tetapi tidak bisa hisap
36	PERBAIKAN PANEL SW HYDROPHORE	Electrision		RUSAK
37	VALVE BALLAST 1	Docking		PERIKSA,SKIR - Repair - Bila tidak bisa di repair Ganti baru - Type Gate valve [LDT 5K50 FO -Y1706

38	VALVE BALLAST 2	Docking		PERIKSA,SKIR • Repair • Bila tidak bisa di repair Ganti baru • Type Gate valve [LDT 5K50 FO -Y1706
39	VALVE BALLAST 3	Docking		PERIKSA,SKIR • Repair • Bila tidak bisa di repair Ganti baru • Type Gate valve [LDT 5K50 FO -Y1706
40	BALLAST 1 2 3	Docking		TIDAK MENGHISAP • Repair • Bila tidak bisa di repair Ganti baru • Type Gate valve [LDT 5K50 FO -Y1706
41	VALVE PUMP GS	Docking		PERIKSA,SKIR • Repair • Bila tidak bisa di repaire Ganti baru • Type gate valve [5K50 fo]
42	SKIR KRAN VALVE POMPA BALAST	Docking		PERIKSA SIKR • Repair • Bila tidak bisa di repair Ganti baru • Type Gate valve [LDT 5K50 FO -Y1706
43	GANTI PIPA SW OWS	Docking		REMBES/KROPOS Ukuran pipa dan kebutuhan di cek dilapangan

44	GANTI PIPA BAHAN BAKAR DT ME KIRI&KANAN PIPA SIRKULASI BOCOR	Docking		BOCOR/KROPOS Ukuran pipa dan kebutuhan di cek dilapangan
45	CLEANING TANK BBM DB 1 2 3 4	Crew / Dock		KOTOR/BERLUMPUR - Pengadaan alat safety - Blower portable dan ventilator
46	PERGANTIAN PLAT SIKU GADING LANTAI KAMAR MESIN	docking		KROPOS - Pengadaan baru - Plat gading L siku 6 mm - Kebutuhan menyesuaikan di kapal
47	PERGANTIAN FITING LAMPU KAMAR MESIN	Crew		RUSAK/TERBAKAR Pergantian baru 6 fitting
48	SERVICE AC CENTRAL	Docking		KURANG DINGIN
49	SERVICE AC SPLIT KAPAL	Docking		TIDAK DINGIN/RUSAK SERVIS
50	MEGGER DINAMO AE 1 2 3	Docking		SERVICE

51	SKIR VALVE SW EMG /GANTI RAMES PACKING	Docking		REMBES - Repair - Bila tidak bisa di repair Ganti baru - Type Gate valve [LDT 5K50 FO -Y1706
52	PENERANGAN RUANG STEERING KEMUDI	Electrision		MATI - Perbaiki - Lampu mati
53	GANTI TELFON ECR DAN STEERING GEAR	Docking		RUSAK - Di cek/Bila tidak bisa pergantian baru - TYPE : Commax tp-6Rc
54	BLOWER	Docking		BEBERAPA SUDAH TIDAK BERFUNGSI - Untuk di cek motor dinamo - Hisap kurang
55	BERSIHKAN GOT KAMAR MESIN DARI LUMPUR	Docking		Cleaning
56	GANTI BARU TEMPERATUR GAS BUANG ME/SILINDER	Docking		RUSAK Pergantian baru temperature/gir bong 600/800 c

57	SERVICE ALTERNATOR ME P/S	Electrision		RUSAK/TIDAK BERFUNGSI
58	REPAIR KRAN SIRKULASI UDARA SEA CHEST	Docking		RUSAK/PATAH • Permintaan baru
59	GANTI RAMES PACKING STEERING GEAR	Docking		BOCOR
60	REPAIR POMPA TRANSFER BBM	Docking		LAMBAT • Repair pompa 2
61	PENGADAAN TURBO ME/S	Docking		DUDUKAN PATAH • Pengadaan baru

62	PERBAIKAN CEROBONG ASAP ME P/S	Docking		TIDAK SENTER DENGAN FLEKSIBEL
63	REPAIR VALVE POMPA TRANSFER BBM	Docking		TIDAK LANCAR - Repair - Bila tidak bisa di repair Ganti baru - Gate valve 5K40 FO [LDT Y1709]
64	PENGADAAN ACCU ME P/S 4 PCS	Docking		LEMAH - Pengadaan baru - Lampirkan inventaris ACCU
65	PENGADAAN MPU AE 1,2,3	Electrision		LEMAH Pengadaan baru
66	PERBAIKAN PANEL BOX POMPA TRANSFER BBM	Electrision		RUSAK
67	REPAIR SELENOID ME P/S	elektrikcen		TIDAK BERFUNGSI DENGAN NORMAL - Pengadaan baru - Sesuaikan type dan model di kapal

68	PENGECEKAN AE 3	Electrision dibantu crew kapal		RUSAK • AE 3 bunyi hunting durasi 20/30 menit engine mati
69	PENGADAAN ACCU AE 3 PCS	Docking		LEMAH • Pengadaan baru • Lampirkan inventaris ACCU
70	PERGANTIAN PLAT KEMBANG LANTAI KAMAR MESIN	Docking		KROPOS • Pengadaan baru • Lantai kamar mesin • Plat kembang 6 mm • Kebutuhan menyesuaikan di kapal